

BVKB aizrādījumi un aizrādījumu novēršanas gaita

Nr.p.k.	Iestāde	Atzinuma/lēmuma* Nr. un datums	Aizrādījumi	Ieteikums	Termiņš
1.	Lēdmanes skolas sporta zāle	Atzinums Nr.4-2.1-2017-208-4142 12.06.2017.	1.Siltummezgls nav aprīkots ar shēmu un informāciju par ventiļu un sūkņu darbību	NAV	NAV
			2.Bojātas ēkas horizontālās lietuvu savācējteknes		
2.	Lēdmanes skola	Atzinums Nr.4-2.1-2017-208-4124 09.06.2017.	1.Plaisas trepju telpē, garderobē un klasēs	Veikt telpu tehnisko izpēti	Tehniskai izpētei 3 mēneši
					Bojājumu novēršanai 2018.gada jūnijs
			2.Nav telpu pieejamība cilvēkiem ar kustības traucējumiem		
			3.Atsevišķās telpās nav nostiprinātas elektrokommunikācijas, atkailināti vadi		
			4.Siltummezgls nav aprīkots ar shēmu un informāciju par ventiļu un sūkņu darbību		
			5.Elektrosadales telpas izmantošana, elektroapgādes komunikāciju izbūve		
			6.Bēniņos nedarbojas vadināšanas sistēma (komunikācijas nav izvadītas uz jumta)		

		Lēmums Nr.4-2.5-17/330 10.07.2017.	Kāpņu telpā, uzejā uz bēniņiem, tostarp telpās Nr.19,20, 41, 58, 76, 100 konstatētas plaisas ar atvērumu ~ 15-20 mm, kā arī starp nesošo sienu un kāpņu konstrukciju izveidojusies plais (iespējams notikusi trepju balsta novirze), cita starpā plaisas konstatētas arī telpās Nr. 79, 82, 95, 96, 97.	Veikt ēkas daļas tehnisko izpēti	30.03.218.
3.	Lielvārdes pamatskola	Atzinums Nr.4-2.1-2017-208-3914 16.06.2017.	1.Jumta nesošo konstrukciju, mūrlatas un spāru stiprinājumi neatbilstoši	Jānovērš konstatētā bīstamība	6 mēneši
			2.Pārseguma defekti elektrosadales telpā		
			3.Pārseguma defekti pagrabtelpās		
			4.Ēkas 3.stāvā mitruma ietekmē bojātas iekštelpu konstrukcijas		
			5.Sporta zāles gala sienā vertikālās plaisas, pārseguma konstrukcijām nodrupis apmetums		
			6.Ēkas pamatu aizsargapmale nepilda savu funkciju - vietām nodrupusi un iesēdusies. Vietām izskalojumi, lietus ūdens iekļūst pagrabtelpās		
			7.Ēkas iekšpagalma 3.stāva līmenī neveiksmīgi izbūvēts savienojuma mezgls		
			8.Siltummezgls nav aprīkots ar shēmu un informāciju par ventiļu un sūkņu darbību		
			9.ŪK, apkures sistēmas cauruļvadu un ventiļu izolācija , elektroizolācija nolietojušās	Nepieciešama sistēmas atjaunošana	
			10.Ēka nav pilnībā pieejama cilvēkiem ar kustības traucējumiem		

			11.Ēkas kāpņu telpās kāpnēm nav marķējuma		
			12. Atsevišķām telpām nav nodrošināts ugunsdrošības blīvējums šķērsojuma vietās (p.3.1)		
			13.Nav uzstādītas evakuācijas zīmes (p.3.2)		
			14.Evakuācijas plāni nav izstrādāti, atbilstoši LVS 446 prasībām (p.3.3)		
			15.Evakuācijas telpā atrodas degtspējīgi priekšmeti un diensgaismas lampas (P.3.4)		
			16.Ēkai nav tehniskā apsekošana		
			17.Elektroinstalācijas izolācijas un zemējumi neatbilst normām (veikti mērījumi) (P.6.1)	Novērst neatbilstību	
				Ēkas īpašniekam veikt obligāto iebūvēto dabīgās un piespiedu ventilācijas sistēmas pārbaudi	
		Lēmums Nr. 4-2.5-17/349 18.07.2017.	Skatīt aizrādījumus Atzinumā	Novērst Atzinumā Konstatēto bistamību Ēkas mehāniskajā stiprībā un stabilitātē	30.12.2018.
				Veikt Ēkas konstrukciju, kurās ir konstatētas plaisas, padziļinātu tehnisko izpēti	01.09.2018.
4.	PII "Pūt vējiņi"	Atzinums Nr.4-2.1-2017-208-3915 24.04.2017.	1.Ēka nav pilnībā pieejama cilvēkiem ar kustības traucējumiem (p.2.1)		
			2.Ēkas kāpņu telpās kāpnēm nav marķējuma (p.2.2)		

			3.Siltummezgls nav aprīkots ar shēmu un informāciju par ventiļu un sūkņu darbību (p.2.3)		
			4.Elektrosadales telpa nav norobežota ar ugunsdrošām durvīm (p.3.1)		
				Ēkas īpašniekam veikt obligāto iebūvēto dabīgās un piespiedu ventilācijas sistēmas pārbaudi (p.6.2)	
5.	Kaibalas skola	Atzinums Nr.4-2.1-2017-208-3919 20.06.2017.	Piezīmes par:	Jāveic ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā izpēte	20.06.2018.
			saliekamo dzelzsbetona pamatu bloku atbalsta sienai starp veco un jauno ēkas daļu	Jānovērša konstatētā bīstamība	20.12.2017.
			esošo metāla dūmvadu		
			iebūvēto metāla stieņu pakāpienu silikātķieģeļu ventilācijas šahtas ārsienā		
			rezerves metāla kāpņu konstrukcijas tehnisko risinājumu		
			betona kāpņu remontdarbu nepieciešamību		
			par lietus ūdens novadīšanu no ēkas pamatiem		
			par ēkas pamatu hidroizolāciju		
			par plaisām jaunās skolas ēkas fasādē		
			par ķieģeļu mūra izdrupumiem ēkas fasādes otrā stāva līmenī		
			par aizsargkrāsas atdalīšanos un stieģrojuma koroziju pārseguma betonam pagrabstāva saimniecības telpās		

			par evakuācijas zīmju un evakuācijas plānu izvietojumu, inženiertīklu apkalpošanas shēmu izvietojumu		
			ir veikti elektroinstalācijas un elektroiekārtu un zemējumu mērījumi.		
			ka ēka nav pieejama cilvēkiem ar kustības traucējumiem		
		Lēmums Nr.4-2.5-17/371 28.07.2017.	Skatīt aizrādījumus Atzinumā	Veikt Ēkas nesošo konstrukciju, kurās ir fiksētas plaisas, tehnisko izpēti	31.03.2018.
				Veikt pasākumus Atzinumā un šajā lēmumā norādīto Ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes trūkumu novēršanai	31.08.2018.
6.	Lielvārdes vidusskola (2878,4 m2)	Atzinums Nr.4-2.1-2017-208-3917 19.05.2017.	Ēkas 1.stāvā starpsienā starp elektrosadales telpu un biblioteku konstatētas deformācijas	Jāveic ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvstrādājumu tehniskā izpēte	19.05.2018.
			Ēkas trīs stāvu daļas A un R fasāžu ķieģeļu mūrī konstatētas caurejošas plaisas visas ēkas augstumā.		
			Trisstāvu ēkas R fasādē pirmā stāva līmenī pie elpas Nr.60 fiksēti ķieģeļu mūra izdrupumi		
			Ēkas kāpņu telpā pirmais un pēdējais pakāpieni nav marķēti		
			Apkures iekārtas dūmvadam pievienotas nepareizi		
			Ēkas 2. un 3.stāvs nav pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem		

			Ēkas R fasādē pie lietus ūdens notekas ar metāla drāti piestiprināta metāla caurule		
			Pie izejas no zāles nav uzstādīta izgaismota evakuācijas zīme		
			Evakuācijas plāni nav izstrādāti, atbilstoši LVS 446 prasībām		
			Ēkai nav veikta tehniskā apsekošana		
		Lēmums Nr.4-2.5-17/398 10.08.2017.	Skatīt aizrādījumus Atzinumā	Veikt Ēkas konstrukciju, kurās Atzinumā ir konstatētas plaisas, tehnisko izpēti, tajā skaitā, veicot plaisu monitoringu vismaz gadu	15.09.2018.
7.	Lielvārdes vidusskola (885,4 m2)	Atzinums Nr.4-2.1-2017-208-3918 12.05.2017.	Daļa ēkas netiek ekspluatēta	Aizliegt ēkas ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai	Līdz bīstamības novēršanai
			Pa ēkas perimetru novērojama ēkas pamatu aizsargapmaļu izsēšanās		
			Ēkas R un D daļā cokola daļā apmetums ir nodrupis, atsevišķās vietās izdrupuši ķieģeļi		
			Ēkas nesošajām mūra sienām konstatētas plaisas līdz pat 2 cm		
			Baseina telpā nepietiekama jumta siltumizolācija un hidroizolācija		
			Ēkas A daļā ieejas kāpnes un lievenis nokrišņu ietekmē bojāti		
			Ēkas jumtam baseina telpā konstatēta caurtecēšanas pazīmes		
			Ēkas koka ārdurvis ir nolietojušās un trupējušas.		

			Izsisti sienas stikla bloki		
			Ēkas kāpņu telpā pirmais un pēdējais pakāpieni nav marķēti		
			Būvinženiera A.Mauriņa atzinums, ka galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis nenodrošina LBN 006-00 prasības		
		Lēmums Nr. 4-2.5-17/299 19.06.2017.	Skatīt aizrādījumus Atzinumā	Aizliegt Ēkas daļas ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai	
8.	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola	Atzinums Nr.4-2.1-2017-208-3916 12.05.2017.	Ēkas katlu tēlas savienojuma vietā ar eku konstatētas deformācijas plaisas		
			Ēkas otrā stāvā nav nodrošināta nokļūšana cilvēkiem ar ustības traucējumiem, nav ierīkotas pielāgotas tualetes		
			Ēkas kāpņu telpā pirmais un pēdējais pakāpieni nav marķēti ar kontrastmarķējumu		
			Siltummezglā nav izvietota apkalpošanas shēma un atšifrējums uz iekārtām		
			Ēkas 2.stāvā aktu zāles evakuācijas durvis nevar atvērt bez kavēšanās		
			Gaisa vadiem un citām nženierkomunikācijām, kas šķērso telpas norobežojošās konstrukcijas (sienas) nav nodrošināts ugunsdrošs blīvējums šķērsojuma vietās		
			Elektrosadales telpa nav norobežota ar ugunsdrošām durvīm		
			Kapņu telpā uz pagrabu izvietotas kartona kastes		

			Ēkai nav veikta tehniskā apsekošana		
			Konstatēta elektroiekārtu izolācijas un zemējuma neatbilstība normām		
			Veikt regulāru pārbaudi dabīgās un piespeidu ventiācijas sistēmām		
9.	Jumpravas vidusskola	Atzinums Nr.4-2.1-2017-208-3920 24.04.2017.	Starp elektrosadales telpu un mājturības kabinetu konstatētas nelielas diagonālas plaisas pie ieejas telpā		
			Skolas 4stāvu daļas gala kāpņu telpā 4.stāvā starp ārseguma paneļiem konstatēti izdrupumi		
			Minētās kāpņu telpas sienās konstatētas diagonālās plaisas, kā arī deformācijas plaisas un izdrupumi		
			Ēkas nav pilnībā pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem		
			Ēkas kāpņu telpā pirmais un pēdējais pakāpieni nav marķēti ar kontrastmarķējumu		
			Aktu zālē izvietotie pakāpieni nokāpšanai no tribīnēm uz sporta laukumu nav droši lietošanā un neatbilst MK noteikumiem		
			Ēkas jumta daļā nav izbūvētas sniega barjeras		
			Ēkas gaitenī atrodas nenoizolētas apkures maģistrālais cauruļvads		
			Ēkas daļā nav ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšana un trauksmes signalizācijas sistēma		
			Ēkai nav veikta tehniskā apsekošana		
			Konstatēta elektroiekārtu izolācijas un zemējuma neatbilstība normām		

